

ЦИФРОВЫЕ ТЕНЗОДАТЧИКИ
ZET 7010, ZET 7110, ZET 7111

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭТМС.421425.001-10 РЭ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: zte@nt-rt.ru || Сайт: <http://zet.nt-rt.ru>

Оглавление

1	Назначение и технические характеристики	3
1.1.	Назначение цифровых датчиков	3
1.2.	Условия эксплуатации	3
2	Внешний вид и назначение разъемов	4
2.1.	Внешний вид цифровых датчиков	4
2.2.	Обозначение контактов цифровых датчиков	5
2.2.1.	Лабораторное исполнение	5
2.2.2.	ОЕМ – исполнение (плата, покрытая компаундом)	6
2.2.3.	Промышленное исполнение	8
3	Подготовка к конфигурированию	9
3.1.	Подключение цифровых датчиков	9
3.2.	Программа «Диспетчер устройств»	9
4	Конфигурирование цифровых датчиков	10
4.1.	Конфигурирование интерфейсной части цифровых датчиков	10
4.2.	Назначение и состав вкладок для конфигурирования измерительной части цифровых датчиков	11
4.2.1.	Вкладка «Измерения»	11
4.2.2.	Вкладка «Настройки»	13
4.2.3.	Вкладка «Датчик»	15
4.2.4.	Вкладка «Тензорезистор»	17
4.2.5.	Вкладка «Калибровка»	18
4.2.6.	Вкладка «Смещение»	20
4.3.	Общие сведения о конфигурировании цифровых датчиков ZET 7x10 и ZET 7111	22
4.4.	Конфигурирование цифровых датчиков серии ZET 7x10 и ZET 7111 при подключении внешних первичных преобразователей (датчиков)	23
4.5.	Конфигурирование цифровых датчиков серии ZET 7x10 и ZET 7111 при подключении тензорезисторов	24
4.6.	Список основных программ ZETLAB для работы с тензодатчиками	25
5	Режимы работы светодиодной индикации	26
	Приложение А Формирование тензометрических мостовых схем	27
	Приложение Б Методики измерений с использованием тензорезисторов	30
	Приложение В Примеры конфигурирования	33

1 Назначение и технические характеристики

1.1. Назначение цифровых датчиков

Цифровые датчики серии ZET 7x10 или ZET 7111 предназначены для измерения относительной деформации, силы, веса, напряженности, крутящего момента и т.д. Цифровые датчики требуют наличия внешних первичных преобразователей (ПП), выполненных на базе тензорезисторов. Это могут быть либо внешние датчики (датчик силы растяжения/сжатия балочного/консольного/кромочного типа, S-образный тензодатчик и др.), либо отдельные тензорезисторы, подключаемые по полумостовой либо мостовой схеме. Первичный преобразователь устанавливается на объекте измерений и подключается к цифровому датчику, который осуществляет преобразование сигнала с первичного преобразователя в значения силы, напряжения, давления и пр.

1.2. Условия эксплуатации

Цифровые датчики серии ZET 7x10 или ZET 7111 в зависимости от назначения и места эксплуатации имеют два варианта исполнения:

1. Лабораторное исполнение – применяется при возможности использовать цифровые датчики в мягких условиях эксплуатации.

2. Промышленное исполнение – цифровые датчики предназначены для эксплуатации в жестких условиях, что позволяет применять их в неблагоприятных условиях окружающей среды, выдерживая большие механические нагрузки и вибрации. Цифровые датчики, в промышленном исполнении, допускаются к применению во взрывоопасных зонах. Имеют маркировку на боковой поверхности корпуса *0ExiaIICT6X*.

3. OEM – исполнение предназначено для компоновки нескольких измерительных устройств в одном корпусе.



Цифровые датчики, в промышленном исполнении, допускаются к применению во взрывоопасных зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT6 X.

Условия эксплуатации цифровых датчиков представлены в Табл. 1.1.

Табл. 1.1 Условия эксплуатации

Параметр	Значение	
	Лабораторное исполнение	Промышленное и OEM исполнение
Температура окружающего воздуха, °C	5...40	-60...80
Относительная влажность воздуха, %	Не более 90 ¹	Не более 98 ²
Атмосферное давление, мм. рт. ст.	630-800	495-800

¹ при температуре воздуха 25 °C без конденсации влаги.

² при температуре воздуха 35 °C.

2 Внешний вид и назначение разъемов

2.1. Внешний вид цифровых датчиков

На Рис. 2.1 представлен внешний вид цифрового датчика ZET 7010, выполненного в лабораторном исполнении. Внутри цифрового датчика, на нижней грани, расположен магнит, что позволяет, при необходимости, установить датчик на металлической поверхности в удобном для пользователя положении.



Рис. 2.1 Внешний вид цифрового датчика в лабораторном исполнении

На Рис. 2.2 представлен внешний вид цифрового датчика ZET 7010, выполненного в промышленном исполнении. Цифровой датчик крепится на объекте измерений по двум точкам, через отверстие $\varnothing 6,2$ мм на одной стороне датчика и паз шириной 6,2 мм на другой стороне датчика, позволяющий производить крепление цифрового датчика с базовым расстоянием 125 ± 5 мм. При установке цифровых датчиков на бетонные поверхности следует использовать анкерные шпильки, либо анкера с внутренней резьбой М6. Установку на металлические поверхности производить на приварные шпильки М6, либо болтами М6 к крепежным отверстиям.



Рис. 2.2 Внешний вид цифрового датчика в промышленном исполнении



Цифровые датчики, в промышленном исполнении, допускаются к применению во взрывоопасных зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT6 X.

2.2. Обозначение контактов цифровых датчиков

2.2.1. Лабораторное исполнение

Цифровые датчики серии ZET 7х10 или ZET 7111, выполненные в лабораторном исполнении, имеют две группы клемм. Группа из 4-х клемм предназначена для подключения цифровых датчиков к измерительной сети, а группа из 6-и клемм предназначена для подключения первичного преобразователя.

На Рис. 2.3 отображено обозначение контактов цифрового датчика ZET 7010, выполненного в лабораторном исполнении.



Рис. 2.3 Обозначение контактов ZET 7010 в лабораторном исполнении

На Рис. 2.4 отображено обозначение контактов цифровых датчиков ZET 7110, ZET 7111, выполненных в лабораторном исполнении.



Рис. 2.4 Обозначении контактов ZET 7110, ZET 7111 в лабораторном исполнении

2.2.2. OEM – исполнение (плата, покрытая компаундом)

Данный вид исполнения представляет собой печатную плату цифрового датчика, которая покрыта компаундом. OEM – исполнение предназначено для компоновки нескольких измерительных устройств в одном корпусе. Цифровой датчик в OEM-исполнении имеет две группы проводов. Группа из 4-х проводов предназначена для подключения цифровых датчиков к измерительной сети, а группа из 6-и проводов предназначена для подключения первичного преобразователя. Плата имеет два крепежных отверстия диаметром 4,5 мм, расположенных на расстоянии 39 мм относительно друг друга.

На Рис. 2.5 отображено обозначение контактов цифровых датчиков ZET 7110, ZET 7111 выполненных в OEM – исполнении.

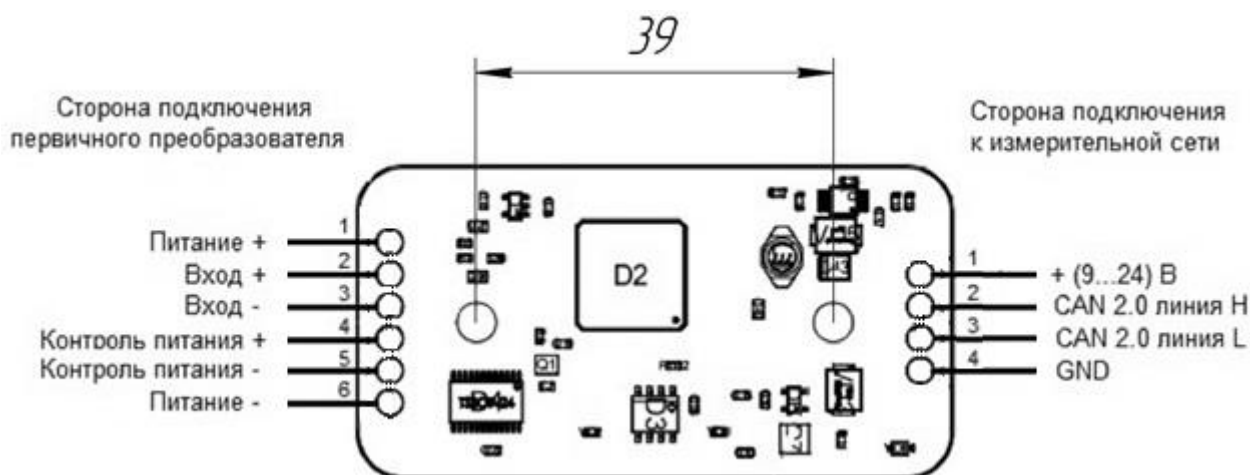


Рис. 2.5 Обозначении контактов ZET 7110, ZET 7111 в OEM-исполнении

В Табл. 2.1 представлены обозначения контактов цифровых датчиков ZET 7110, ZET 7111 выполненных в OEM – исполнении.

Табл. 2.1 Обозначении контактов ZET 7110, ZET 7111 в OEM-исполнении

Сторона подключения первичного преобразователя	
Маркировка проводника	Обозначение
1	Питание +
2	Вход +
3	Вход -
4	Контроль питания +
5	Контроль питания -
6	Питание -
Сторона подключения к измерительной сети	
Маркировка проводника	Обозначение
Красный	+ (9...24) В
Синий	CAN 2.0 линия
Зеленый	CAN 2.0 линия
Желтый	GND

На Рис. 2.6 отображено обозначение контактов цифрового датчика ZET 7010 выполненного в OEM – исполнении.

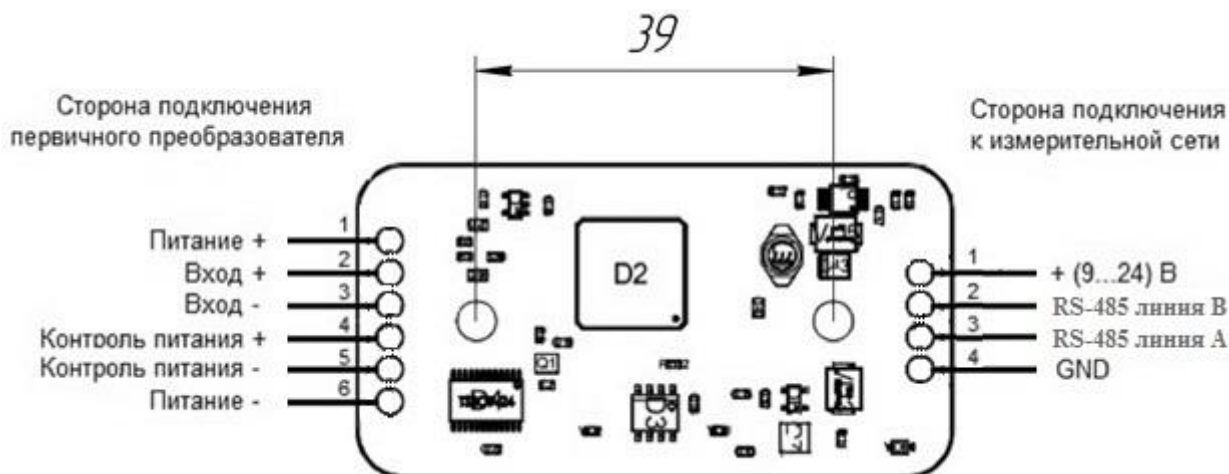


Рис. 2.6 Обозначении контактов ZET 7010 в OEM-исполнении

В Табл. 2.1 представлены обозначение контактов цифрового датчика ZET 7010 выполненного в OEM – исполнении.

Табл. 2.2 Обозначении контактов ZET 7010 в OEM-исполнении

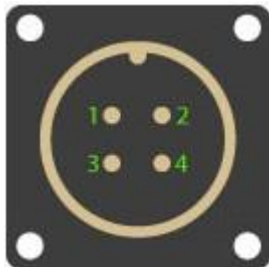
Сторона подключения первичного преобразователя	
Маркировка проводника	Обозначение
1	Питание +
2	Вход +
3	Вход -
4	Контроль питания +
5	Контроль питания -
6	Питание -
Сторона подключения к измерительной сети	
Маркировка проводника	Обозначение
Красный	+ (9...24) В
Синий	RS-485 линия В или «DATA-»
Зеленый	RS-485 линия А или «DATA+»
Желтый	GND

2.2.3. Промышленное исполнение

Цифровые датчики серии ZET 7х10 или ZET 7111, выполненные в промышленном исполнении, имеют два 4-контактных разъёма FQ14-4ZK-S для подключения к измерительной сети и один 7-контактный разъем FQ14-7ZK-S для подключения первичного преобразователя.

На Рис. 2.7 отображено обозначение контактов разъема FQ14-4ZK-S, предназначенного для подключения цифровых датчиков к измерительной сети.

Разъем датчика



Ответный разъем



Номер контакта	Подключение к измерительной сети	
	ZET 7010	ZET 7110, ZET 7111
1	9...24 В	
2	RS-485 линия В или «DATA-»	CAN 2.0 линия «H»
3	RS-485 линия А или «DATA+»	CAN 2.0 линия «L»
4	GND	

Рис. 2.7 Обозначение контактов разъема для подключения измерительной сети

На Рис. 2.8 отображено обозначение контактов разъема FQ14-7ZK-S, предназначенного для подключения первичного преобразователя.

Разъем датчика



Ответный разъем



Номер контакта	Подключение первичных преобразователей
1	Питание +
2	Вход +
3	Вход -
4	Контроль питания +
5	Контроль питания -
6	Питание -
7	Не задействован

Рис. 2.8 Обозначение контактов разъема для подключения ПП

3 Подготовка к конфигурированию

3.1. Подключение цифровых датчиков

Перед началом работы с цифровыми датчиками их следует подключить к компьютеру с использованием преобразователей интерфейсов см. Табл. 3.1.

***Примечание:** необходимо чтобы преобразователи интерфейсов были сконфигурированы в режимы, обеспечивающие работу с модулями (см. «Руководство по конфигурированию ZET7070», «Руководство по конфигурированию ZET7076»).*

Табл. 3.1 Подключение к преобразователям интерфейса

Тип цифрового датчика	Преобразователь интерфейса	Порт на компьютере
ZET 7010	ZET7070	USB 2.0
	ZET7076	Ethernet
ZET 7110 ZET 7111	ZET7174	USB 2.0
	ZET7176	Ethernet

На компьютере, при помощи которого будет производиться конфигурирование цифровых датчиков, должна быть установлена операционная система Windows, а также установлено и запущено программное обеспечение ZETLAB.

3.2. Программа «Диспетчер устройств»

Конфигурирование цифровых датчиков производится в программе «Диспетчер устройств», которая располагается в меню «Сервисные» на панели ZETLAB (Рис. 3.1).



Рис. 3.1 Панель ZETLAB

В левой части окна располагается дерево иерархии устройств, подключенных к ПК. Верхний уровень иерархии составляют преобразователи интерфейса и устройства, подключаемые непосредственно к ПК. Во втором уровне иерархии отображаются цифровые датчики, подключенные к выбранному преобразователю интерфейса.

Если выбран режим подробного отображения, то в правой части окна отображаются основные параметры измерительных каналов в виде таблицы.

Выбор цифрового датчика, подлежащего конфигурированию, осуществляется двойным кликом левой кнопкой мыши по его наименованию. (Для более подробного ознакомления см. «Программное обеспечение ZETLAB. Руководство пользователя»).

4 Конфигурирование цифровых датчиков

Внимание! Производитель оставляет за собой право на изменение версии программного обеспечения цифрового датчика.

4.1. Конфигурирование интерфейсной части цифровых датчиков

Конфигурирование интерфейсной части проводится в соответствии с методикой, приведенной в документе «Конфигурирование интерфейсной части цифровых датчиков серии ZET7xxx».

Следует обратить особое внимание, что во вкладках «Информация» в поле «Адрес (node) от 2 до 63», каждого цифрового датчика, должен устанавливаться уникальный адрес устройства в измерительной цепи. Обязательным условием исправной работы измерительной цепи является наличие разных адресов у всех устройств, входящих в состав данной цепи. Адреса устройств следует устанавливать в диапазоне от 3 до 63.

4.2. Назначение и состав вкладок для конфигурирования измерительной части цифровых датчиков

4.2.1. Вкладка «Измерения»

Вкладка «Измерения» содержит информацию о параметрах, приведенных в Табл. 4.1.

Табл. 4.1 Параметры вкладки «Измерения»

Параметр	Возможность изменения	Допустимые значения	Описание
Текущее измеренное значение датчика (в ед. изм.)	—	В пределах диапазона измерений	Отображает измеренное значение на канале, зафиксированное на момент открытия вкладки.
Частота обновления данных, Гц	—	—	Соответствует текущей частоте обновления данных.
Единица измерения	—	—	Соответствует текущей единице измерений, заданной для параметра «Единица измерений», вкладки «Настройки».
Наименование датчика	Да	Любая последовательность символов (не более 32)	Назначается произвольно.
Минимальное значение (в ед. изм.)	—	—	В ячейке отображается минимально возможное значение, которое может быть измерено цифровым датчиком.
Максимальное значение (в ед. изм.)	—	—	В ячейке отображается максимально возможное значение, которое может быть измерено цифровым датчиком.
Опорное значение для расчета в дБ	—	—	Отображается опорное значение необходимое для пересчета измеренного значения в дБ (для цифровых датчиков серии ZET7x10, ZET 7111 параметр не актуален).
Чувствительность (в ед. изм.)	—	—	Отображается значение чувствительности.
Порог чувствительности (в ед. изм.)	—	—	Параметр указывает на точность измерений.

На Рис. 4.1 приведен пример вкладки «Измерения».

ТензоРезист.	Калибровка	Смещение	RS-485
Общие	Информация	Измерения	Настройки

Параметры измерения

Текущее измеренное значение датчика(в ед. изм.):	0.737591
Частота обновления данных, Гц:	1
Единица измерения:	мВ/В
Наименование датчика:	ZET7010
Минимальное значение (в ед. изм.):	-7.84153
Максимальное значение (в ед. изм.):	7.84153
Опорное значение для расчёта в дБ:	0
Чувствительность, В/ед.изм.:	0
Порог чувствительности (в ед. изм.):	9.34783e-009

Обновить Сохранить Отмена

Рис. 4.1 Вкладка «Измерения»

4.2.2. Вкладка «Настройки»

Вкладка «Настройки» содержит информацию о параметрах, приведенных в Табл. 4.2.

Табл. 4.2 Параметры вкладки «Настройки»

Параметр	Возможность изменения	Допустимые значения	Описание
Схема подключения тензо-резисторов	Да	Мост Полумост	Для цифровых датчиков ZET 7х10 и ZET 7111 устанавливать значение в зависимости от варианта схемы подключения внешнего первичного преобразователя.
Частота обновления данных, Гц	Да	1 10 100	Частота дискретизации цифровых датчиков ZET 7010 и ZET 7110.
	Да	50 250 625 1250	Частота дискретизации цифровых датчиков ZET 7111.
Метод расчета	Да	Коэф. передачи Калибровочная кривая	Параметр «Коэффициент передачи» задается в случае если известна линейная характеристика первичного преобразователя, используемого совместно с цифровым датчиком. Параметр «Калибровочная кривая» задается в случае если линейная характеристика первичного преобразователя не известна, но существует возможность произвести его тарировку по точкам для требуемого диапазона измерений.
Единица измерений	Да	мВ/В Н кг т Н/м кН/м МПа ГПа и др.	Указываемые единицы измерений для идентификации физических единиц в которых производится измерение. Не используется цифровым датчиком ни для каких преобразований, однако следует помнить о том, что при расчете S_r следует использовать значения параметров в соответствующих единицах измерения.

На Рис. 4.2 приведен пример вкладки «Настройки».

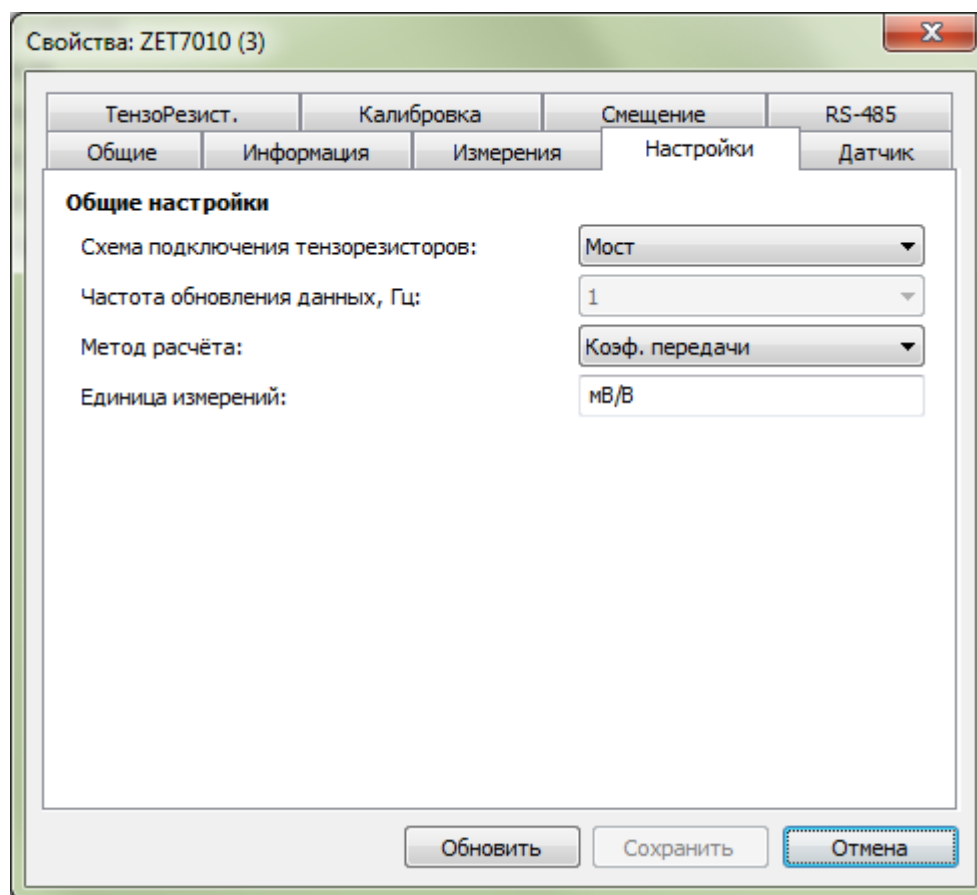


Рис. 4.2 Вкладка «Настройки»

Внимание! Перед изменением параметров на данной вкладке следует во вкладке «Смещение» для параметра «Состояние смещения» установить значение— «откл».

4.2.3. Вкладка «Датчик»

Вкладка «Датчик» содержит информацию о параметрах, приведенных в Табл. 4.3.

Табл. 4.3 Параметры вкладки «Датчик»

Параметр	Возможность изменения	Допустимые значения	Описание
Статус активности	Да	откл вкл	В случае, когда к цифровым датчикам моделей ZET 7x10 или ZET 7111 подключается внешний первичный преобразователь (датчик) следует выбрать параметр «вкл».
Верхний предел измерений (в ед. изм.)	Да	—	Параметр определяет максимальный диапазон измерения первичного преобразователя (датчика). Параметр указывается в паспорте на первичный преобразователь (датчик).
Чувствительность (Sd)	Да	—	Параметр определяет чувствительность внешнего первичного преобразователя (датчика). Параметр указывается в паспорте на первичный преобразователь (датчик).
Серийный номер датчика	Да	—	Параметр устанавливается только при необходимости идентификации серийного номера первичного преобразователя, подключенного к цифровым датчикам серии ZET7x10 и ZET 7111.

Внимание! Перед изменением параметров на данной вкладке следует во вкладке «Смещение» для параметра «Состояние смещения» установить значение— «откл».

На Рис. 4.3 приведен пример вкладки «Датчик».

The image shows a software window titled "Свойства: ZET7010 (3)". It contains a tabbed interface with four main tabs: "ТензоРезист.", "Калибровка", "Смещение", and "RS-485". Under the "RS-485" tab, there are four sub-tabs: "Общие", "Информация", "Измерения", and "Настройки". The "Датчик" (Sensor) sub-tab is currently selected. The main area of the window is titled "Параметры подключаемого датчика" (Parameters of the connectable sensor). It contains four rows of settings:

Параметры подключаемого датчика	Значение
Статус активности:	откл
Верхний предел измерений (в ед.изм.):	16
Чувствительность(Sd):	16
Серийный номер датчика:	0

At the bottom of the window, there are three buttons: "Обновить" (Update), "Сохранить" (Save), and "Отмена" (Cancel).

Рис. 4.3 Вкладка «Датчик»

4.2.4. Вкладка «Тензорезистор»

Вкладка «Тензорезистор» содержит информацию о параметрах, приведенных в Табл. 4.4.

Табл. 4.4 Параметры вкладки «Тензорезистор»

Параметр	Возможность изменения	Допустимые значения	Описание
Статус активности	Да	откл вкл	В случае, когда к цифровым датчикам серии ZET 7x10 или ZET 7111 подключаются тензорезисторы следует выбрать параметр «вкл».
Чувствительность (Sr)	Да	Зависит от схемы и выбранных единиц измерения	Параметр определяет чувствительность цифрового датчика с учетом используемой схемы и единицы измерения. Указываемое для данного параметра значение Sr рассчитывается по формуле. (см. приложения Б и В).

Внимание! Перед изменением параметров на данной вкладке следует во вкладке «Смещение» для параметра «Состояние смещения» установить значение– «откл».

На Рис. 4.4 приведен пример вкладки «Тензорезистор».

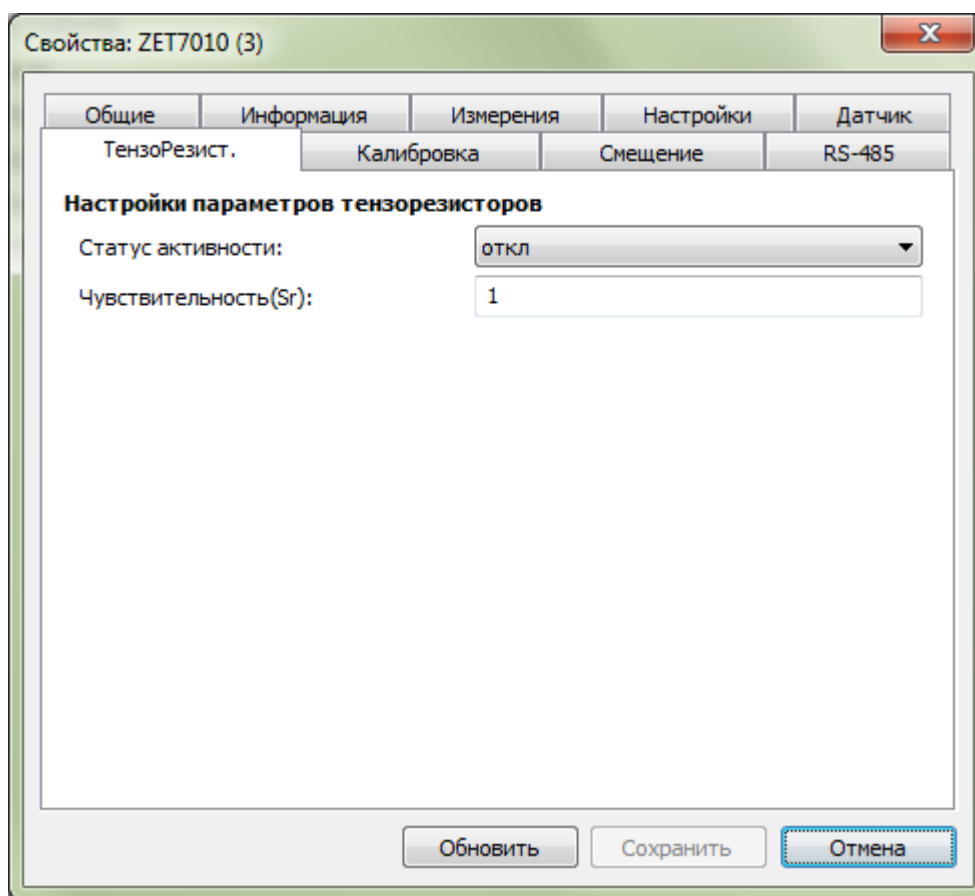


Рис. 4.4 Вкладка «Тензорезистор»

4.2.5. Вкладка «Калибровка»

Пример вкладки «Калибровка» приведен на Рис. 4.5.

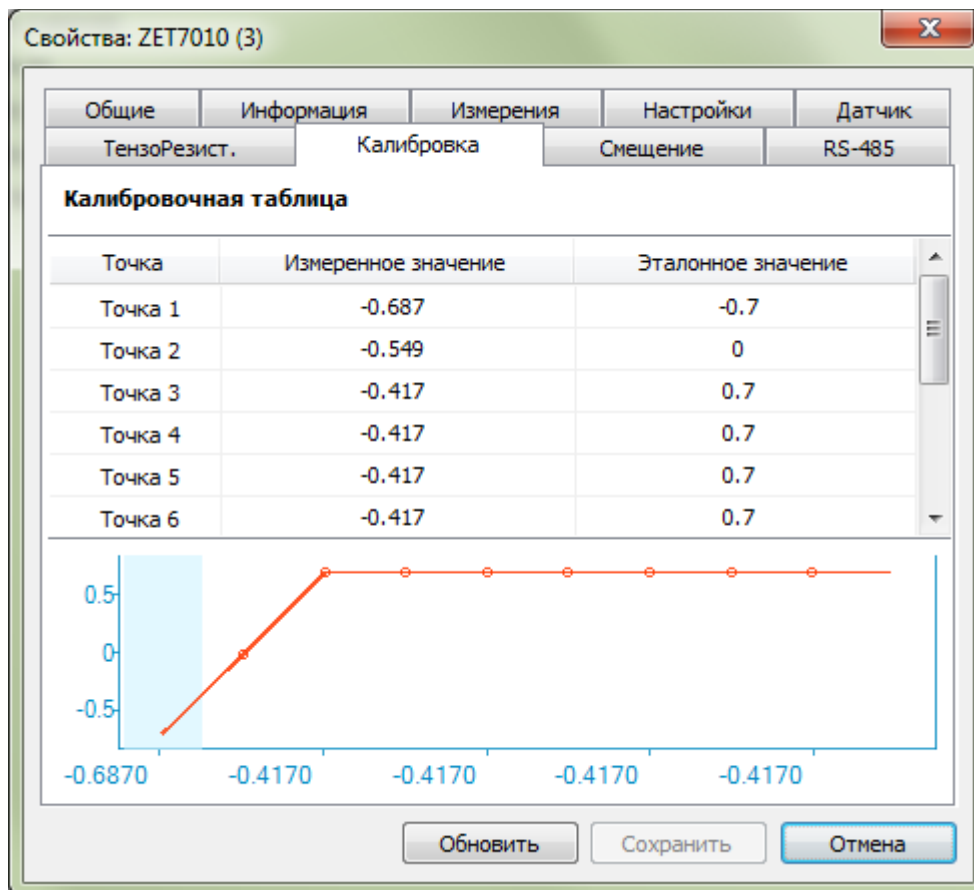


Рис. 4.5 Вкладка «Калибровка»

Внимание: Перед внесением показаний в калибровочную таблицу необходимо:

- во вкладке «Датчик» установить следующие параметры:
 - Статус активности – «откл».
- во вкладке «Тензорезистор» установить следующие параметры:
 - Статус активности – «откл».
- во вкладке «Настройки» установить следующие параметры:
 - Метод расчёта – «Коэффициент передачи».
- во вкладке «Смещение» установить следующие параметры:
 - Состояние смещения – «откл».

Вкладка «Калибровка» содержит 10 точек для калибровки цифрового датчика в диапазоне измерения.

Калибровку необходимо проводить только для случаев, когда характеристика цифрового датчика, оснащенного внешним первичным преобразователем не известна, но при этом существует возможность обеспечить воздействие на него с известной величиной по нагрузке (либо по перемещению) во всем диапазоне измерения.

На Рис. 4.5 приведен пример калибровки по трем точкам цифрового датчика модели ZET 7110 DT для работы в диапазоне ± 0.7 мм. Для калибровки цифровой датчик был зафиксирован на установочных винтах с резьбой M4.

По индикатору программы «*Вольтметр постоянного тока*», которая располагается в меню «*Измерение*» на панели программы ZETLAB определяются измеренные значения для каждой из трех точек степени сжатия цифрового датчика ZET 7110 DT.

Эталонное значение 0.7 мм (точка 3 в калибровочной таблице) соответствует минимальной степени сжатия чувствительного элемента цифрового датчика и равно началу реакции при сжатии цифрового датчика установочными винтами.

Эталонное значение 0 мм (точка 2 калибровочной таблицы) равно средней степени сжатия и определяется величиной задаваемой поворотом по часовой стрелке на 1 оборот установочного винта с шагом резьбы равным 0.7мм ($0.7\text{мм} \cdot 1 = 0.7$ мм).

Эталонное значение минус 0.7 мм (точка 1 калибровочной таблицы) равно максимальной степени сжатия и определяется величиной задаваемой поворотом по часовой стрелке на 2 оборота установочного винта.

Минимальное количество точек калибровки – 2 точки. Также, следует обратить внимание, что в случае, когда остаются не заполненными строки с измеренными и эталонными значениями, следует заполнить свободные строки калибровочной таблицы значениями из нижней строки калибровочной таблицы, заполненной точками с измеренным и эталонным значениями.

По окончании калибровки необходимо активировать кнопку «Сохранить» см. Рис. 4.5. После чего в параметре «*Метод расчета*» вкладки «*Настройки*» установить значение «*Калибровочная кривая*», а в параметре «*Единица измерений*» прописать требуемое значение и сохранить изменения. В дальнейшем, при работе в режиме «*Калибровочная кривая*», параметр «*Статус активности*» во вкладках «*Тензорезистор*» и «*Датчик*» должны находиться в состоянии «*откл.*».

4.2.6. Вкладка «Смещение»

Вкладка «Смещение» содержит информацию о параметрах, приведенных в Табл. 4.5.

Табл. 4.5 Параметры вкладки «Смещение»

Параметр	Возможность изменения	Допустимые значения	Описание
Состояние смещения	Да	откл вкл	Включение\отключение перерасчета текущего измеряемого значения к значению, указанному в параметре «Смещение в ед. изм.».
Смещение в ед. изм.	Да	—	Указывается значение, которое необходимо установить в качестве текущего показания цифрового датчика. В дальнейшем относительно заданного значения будут отслеживаться изменения показаний.

На Рис. 4.6 приведен пример вкладки «Смещение».

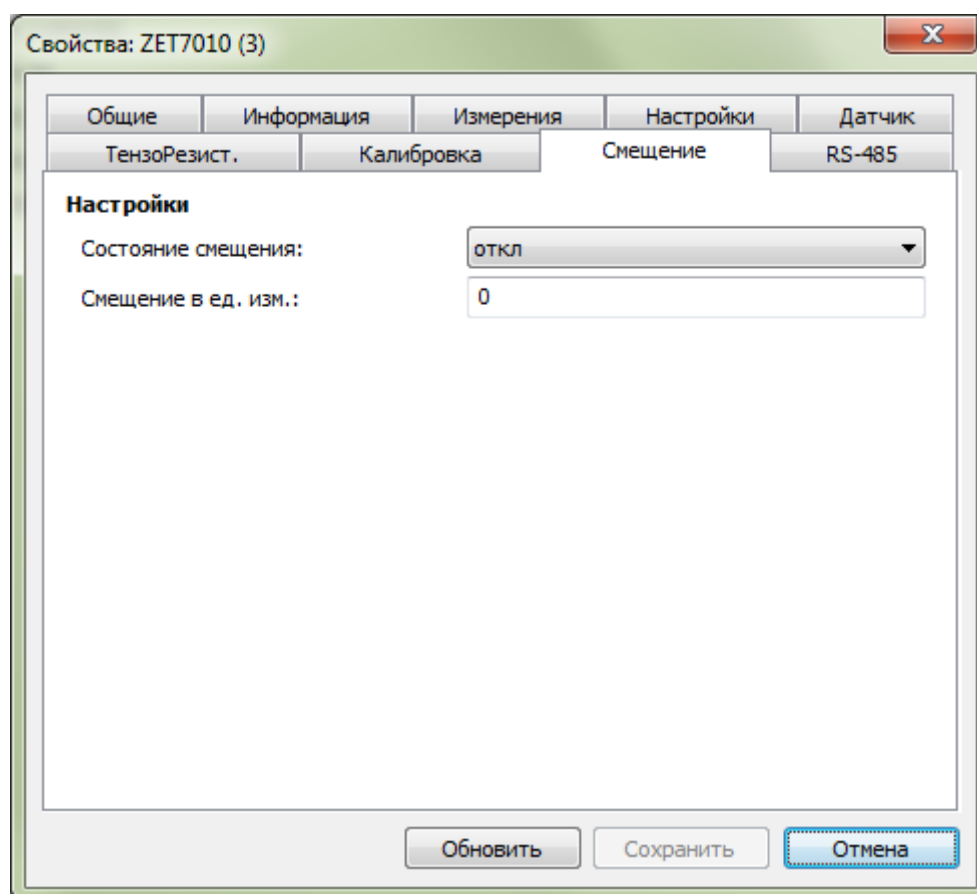


Рис. 4.6 Вкладка «Смещение»

Ниже приведено несколько примеров различных вариантов применения функции «Смещение» при использовании цифровых датчиков.

Пример №1:

Известно, что элемент конструкции к моменту установки первичного преобразователя был подвержен напряжению 500 МПа. Для учета преднапряженного состояния элемента конструкции следует внести в поле «Смещение в ед. изм.» значение «500», а в поле «Состояние смещения» выбрать параметр «вкл.», после чего активировать кнопку «Сохранить». Цифровой датчик начнет фиксировать изменения напряжения контролируемого элемента конструкции с учетом преднагруженного состояния - 500 МПа.

Пример №2:

После установки тензорезисторов контролируемый элемент конструкции находится в положении относительно которого необходимо начать измерение его деформации. Следует внести в поле «Смещение в ед. изм.» значение «0», в поле «Состояние смещения» выбрать «вкл.», после чего активировать кнопку «Сохранить». Цифровой датчик начнет регистрировать деформацию элемента конструкции относительно установленного нулевого значения.

4.3. Общие сведения о конфигурировании цифровых датчиков ZET 7x10 и ZET 7111

Цифровые датчики серии ZET 7x10 или ZET 7111 требуют наличия внешних первичных преобразователей, выполненных на базе тензорезисторов. Это могут быть либо внешние датчики, либо отдельные тензорезисторы, подключаемые по полумостовой либо мостовой схеме (см. табл. «Формирование тензометрических мостовых схем» в Приложении А).

Обратите внимание на то что формулы для расчета чувствительности S , приведенные в Приложении А, указываются для единиц измерения мм/м в том числе и для схем измерения момента на валу. Для преобразования деформации (регистрируемой тензорезисторами на поверхности вала) к требуемым единицам измерения, в том числе к единицам измерения крутящего момента, необходимо воспользоваться формулами для вычисления расчетной чувствительности S_g приведенными в Приложении Б.

При конфигурировании цифровых датчиков учитывайте, что единицы измерения и диапазон измерения определяется характеристиками подключенных первичных преобразователей (в случае использования внешних датчиков), либо выбранной схемой измерения (см. приложение А) и свойствами материала на который наклеиваются тензорезисторы.

Чтобы вносимые значения в параметры цифрового датчика при его конфигурировании вступили в силу, активируйте кнопку «Сохранить» в каждой из вкладок цифрового датчика, в которую вы внесли изменения.

4.4. Конфигурирование цифровых датчиков серии ZET 7x10 и ZET 7111 при подключении внешних первичных преобразователей (датчиков)

Для случаев, когда к цифровым датчикам серии ZET 7x10 или ZET 7111 в качестве первичных преобразователей подключаются внешние первичные преобразователи (датчики) необходимо:

- во вкладке «Датчик» настроить следующие параметры:
 - *Статус активности* – «вкл»;
 - *Верхний предел измерений* – параметр определяет максимальный диапазон измерения подключаемого датчика (параметр указывается в паспорте на подключаемый датчик);
 - *Чувствительность (Sd)* – параметр определяет чувствительность подключаемого датчика (параметр указывается в паспорте на подключаемый датчик).
- во вкладке «Настройки» установить следующие параметры:
 - *Схема подключения тензорезисторов* – задать схему подключения тензорезисторов в соответствии с паспортными данными подключенного датчика;
 - *Метод расчета* – «Кэф. передачи»;
 - *Единица измерений* – задать единицы измерения в соответствии с паспортными данными подключенного датчика.

Внимание! Чтобы вносимые значения в параметры цифрового датчика при его конфигурировании вступили в силу, активируйте кнопку «Сохранить» в каждой из вкладок цифрового датчика, в которую вы внесли изменения.

4.5. Конфигурирование цифровых датчиков серии ZET 7x10 и ZET 7111 при подключении тензорезисторов

Для случаев, когда к цифровым датчикам серии ZET 7x10 или ZET 7111 подключаются тензорезисторы по мостовой, либо полумостовой схеме (см. Приложение А) необходимо:

- во вкладке «Тензорезистор» настроить следующие параметры:
 - *Статус активности* – «вкл»;
 - *Чувствительность (Sr)* – расчетный коэффициент чувствительности, на который умножается регистрируемый электрический сигнал для получения требуемых единиц измерений (методика расчета коэффициента чувствительности приведена в приложении Б).
- во вкладке «Настройки» установить следующие параметры:
 - *Схема подключения тензорезисторов* – задать схему подключения тензорезисторов в соответствии с выбранной схемой включения;
 - *Метод расчета* – «Кэф. передачи»;
 - *Единица измерений* – задать требуемые единицы измерения.

Внимание! Указываемые единицы измерений для идентификации физических единиц, в которых производится измерение, не используется цифровым датчиком ни для каких преобразований. Однако, следует помнить о том, что при расчете *Sr* необходимо использовать значения параметров в соответствующих единицах измерения.

При необходимости корректировки начального значения показаний цифрового датчика следует во вкладке «Смещение» настроить:

- *Смещение в ед. изм.* – в параметре указывается значение, которое необходимо установить в качестве текущего показания цифрового датчика;
- *Состояние смещения* – «вкл».

Внимание! Настройка каждого нового значения в поле «Смещение в» осуществляется только после деактивации значения установленного ранее, путем установки в поле «Состояние смещения» параметра «откл».

4.6. Список основных программ ZETLAB для работы с тензодатчиками

Для того чтобы произвести регистрацию, анализ и обработку временных реализаций зарегистрированных сигналов следует воспользоваться следующими программами из состава ПО ZETLAB:

1. «Вольтметр постоянного тока» (панель ZETLAB, раздел «Измерение»);
2. «Многоканальный осциллограф» (панель ZETLAB, раздел «Отображение»);
3. «Запись сигналов» (панель ZETLAB, раздел «Регистрация»);
4. «Просмотр трендов» (панель ZETLAB, раздел «Регистрация»);
5. «Многоканальный самописец» (панель ZETLAB, раздел «Регистрация»).

Примечание: Для доступа к справочной информации (находясь в окне той из

 
 
 
 
 


программ, по которой требуется получить справочную информацию) следует активировать на клавиатуре клавишу <F1>.

5 Режимы работы светодиодной индикации

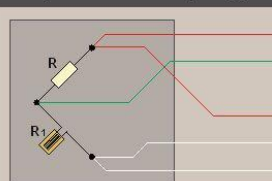
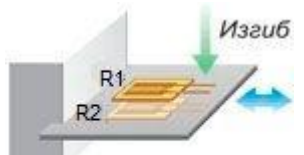
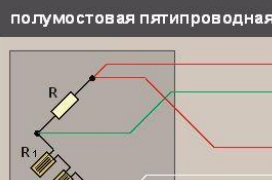
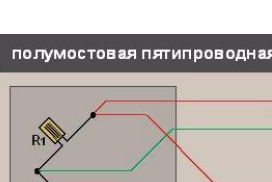
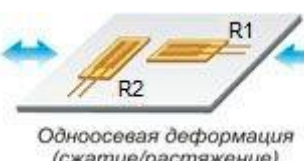
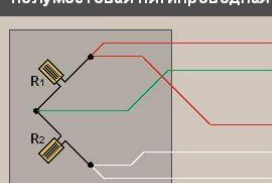
В Табл. 5.1 представлена информация о режимах работы светодиодной индикации, расположенной на верхней панели корпуса цифрового датчика. В зависимости от совместных режимов работы синего и зеленого светодиодов существует возможность контролировать состояние устройства и диагностировать неисправности.

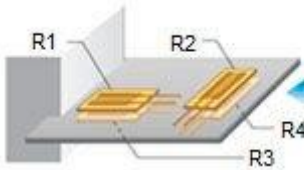
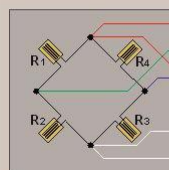
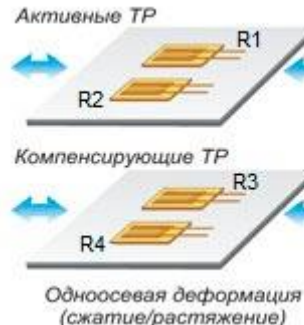
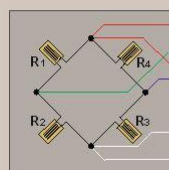
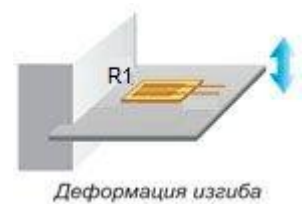
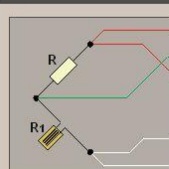
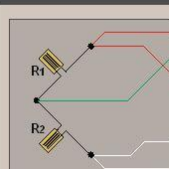
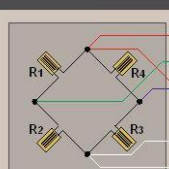
Табл. 5.1 Состояние светодиодной индикации

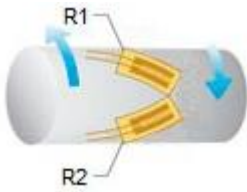
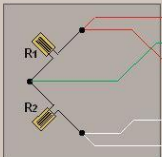
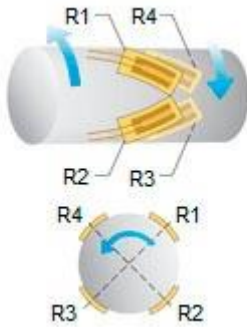
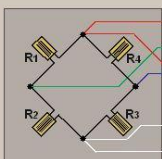
Состояние индикации	Форма индикации в течении 2-х секунд	Описание работы светодиодной индикации
Выделение устройства или сохранение		Синий – горит постоянно Зеленый – горит постоянно
Ошибка (нет связи или неисправный датчик)		Синий – горит постоянно Зеленый – горит 500 мс за 1 секунду
Заводские настройки (адрес 2)		Синий – горит постоянно Зеленый – горит 100 мс за 2 секунды
Скрытый протокол (только для RS-485)		Синий – горит 500 мс за 1 секунду Зеленый – горит 100 мс за 2 секунды
Штатный режим		Синий – горит 100 мс за 2 секунды Зеленый – горит 100 мс за 2 секунды

Приложение А

Формирование тензометрических мостовых схем

№	Применение	Состав и параметры	Схема подключения												
Одноосевая деформация															
1	 Одноосевая деформация (сжатие/растяжение)	Тензорезистор – 1 шт. Сопротивление – 1 шт. Условие: $R \approx R1$ Термокомпенсация – нет. Компенсация изгиба – нет Конфигурирование Настройки/Схема: Полумост Настройки/Метод: Коэф. передачи Тензорез./Статус: Вкл. Тензорез./Чувствит.: $S=4/K$	полумостовая пятипроводная схема подключения  <table><tr><td>1</td><td>Питание +</td></tr><tr><td>2</td><td>Вход +</td></tr><tr><td>3</td><td>Вход -</td></tr><tr><td>4</td><td>Контр. питания +</td></tr><tr><td>5</td><td>Контр. питания -</td></tr><tr><td>6</td><td>Питание -</td></tr></table>	1	Питание +	2	Вход +	3	Вход -	4	Контр. питания +	5	Контр. питания -	6	Питание -
1	Питание +														
2	Вход +														
3	Вход -														
4	Контр. питания +														
5	Контр. питания -														
6	Питание -														
2	 Одноосевая деформация (сжатие/растяжение)	Тензорезистор – 2 шт. Сопротивление – 1 шт. Условие: $R \approx R1+R2$ Термокомпенсация – нет Компенсация изгиба – есть Конфигурирование Настройки/Схема: Полумост Настройки/Метод: Коэф. передачи Тензорез./Статус: Вкл. Тензорез./Чувствит.: $S=4/(2*K)$	полумостовая пятипроводная схема подключения  <table><tr><td>1</td><td>Питание +</td></tr><tr><td>2</td><td>Вход +</td></tr><tr><td>3</td><td>Вход -</td></tr><tr><td>4</td><td>Контр. питания +</td></tr><tr><td>5</td><td>Контр. питания -</td></tr><tr><td>6</td><td>Питание -</td></tr></table>	1	Питание +	2	Вход +	3	Вход -	4	Контр. питания +	5	Контр. питания -	6	Питание -
1	Питание +														
2	Вход +														
3	Вход -														
4	Контр. питания +														
5	Контр. питания -														
6	Питание -														
3	 Одноосевая деформация (сжатие/растяжение)	Тензорезистор – 2 шт. Условие: $R2 \approx R1$ Термокомпенсация – есть Компенсация изгиба – нет Конфигурирование Настройки/Схема: Полумост Настройки/Метод: Коэф. передачи Тензорез./Статус: Вкл. Тензорез./Чувствит.: $S=4/K$	полумостовая пятипроводная схема подключения  <table><tr><td>1</td><td>Питание +</td></tr><tr><td>2</td><td>Вход +</td></tr><tr><td>3</td><td>Вход -</td></tr><tr><td>4</td><td>Контр. питания +</td></tr><tr><td>5</td><td>Контр. питания -</td></tr><tr><td>6</td><td>Питание -</td></tr></table>	1	Питание +	2	Вход +	3	Вход -	4	Контр. питания +	5	Контр. питания -	6	Питание -
1	Питание +														
2	Вход +														
3	Вход -														
4	Контр. питания +														
5	Контр. питания -														
6	Питание -														
4	 Одноосевая деформация (сжатие/растяжение)	Тензорезистор – 2 шт. Условие: $R2 \approx R1$ Термокомпенсация – есть Компенсация изгиба – нет Конфигурирование Настройки/Схема: Полумост Настройки/Метод: Коэф. передачи Тензорез./Статус: Вкл. Тензорез./Чувствит.: $S=4/((1+\nu)*K)$ ν – коэффициент Пуассона	полумостовая пятипроводная схема подключения  <table><tr><td>1</td><td>Питание +</td></tr><tr><td>2</td><td>Вход +</td></tr><tr><td>3</td><td>Вход -</td></tr><tr><td>4</td><td>Контр. питания +</td></tr><tr><td>5</td><td>Контр. питания -</td></tr><tr><td>6</td><td>Питание -</td></tr></table>	1	Питание +	2	Вход +	3	Вход -	4	Контр. питания +	5	Контр. питания -	6	Питание -
1	Питание +														
2	Вход +														
3	Вход -														
4	Контр. питания +														
5	Контр. питания -														
6	Питание -														

5		Тензорезистор – 4 шт. Условие: $R_4 \approx R_3 \approx R_2 \approx R_1$ Термокомпенсация – есть Компенсация изгиба - есть Конфигурирование Настройки/Схема: Мост Настройки/Метод: Коеф. передачи Тензорез./Статус: Вкл. Тензорез./Чувствит.: $S=4/((1+\nu)*2*K)$	мостовая шестипроводная схема подключения  <table><tr><td>1</td><td>Питание +</td></tr><tr><td>2</td><td>Вход +</td></tr><tr><td>3</td><td>Вход -</td></tr><tr><td>4</td><td>Контр. питания +</td></tr><tr><td>5</td><td>Контр. питания -</td></tr><tr><td>6</td><td>Питание -</td></tr></table>	1	Питание +	2	Вход +	3	Вход -	4	Контр. питания +	5	Контр. питания -	6	Питание -
1	Питание +														
2	Вход +														
3	Вход -														
4	Контр. питания +														
5	Контр. питания -														
6	Питание -														
6		Тензорезистор – 4 шт. Условие: $R_4 \approx R_3 \approx R_2 \approx R_1$ Термокомпенсация – есть Компенсация изгиба - нет Конфигурирование Настройки/Схема: Мост Настройки/Метод: Коеф. передачи Тензорез./Статус: Вкл. Тензорез./Чувствит.: $S=4/(2*K)$	мостовая шестипроводная схема подключения  <table><tr><td>1</td><td>Питание +</td></tr><tr><td>2</td><td>Вход +</td></tr><tr><td>3</td><td>Вход -</td></tr><tr><td>4</td><td>Контр. питания +</td></tr><tr><td>5</td><td>Контр. питания -</td></tr><tr><td>6</td><td>Питание -</td></tr></table>	1	Питание +	2	Вход +	3	Вход -	4	Контр. питания +	5	Контр. питания -	6	Питание -
1	Питание +														
2	Вход +														
3	Вход -														
4	Контр. питания +														
5	Контр. питания -														
6	Питание -														
Деформация изгиба															
7		Тензорезистор – 1 шт. Сопротивление – 1 шт. Условие: $R \approx R_1$ Термокомпенсация – нет Конфигурирование Настройки/Схема: Полумост Настройки/Метод: Коеф. передачи Тензорез./Статус: Вкл. Тензорез./Чувствит.: $S=4/K$	полумостовая пятипроводная схема подключения  <table><tr><td>1</td><td>Питание +</td></tr><tr><td>2</td><td>Вход +</td></tr><tr><td>3</td><td>Вход -</td></tr><tr><td>4</td><td>Контр. питания +</td></tr><tr><td>5</td><td>Контр. питания -</td></tr><tr><td>6</td><td>Питание -</td></tr></table>	1	Питание +	2	Вход +	3	Вход -	4	Контр. питания +	5	Контр. питания -	6	Питание -
1	Питание +														
2	Вход +														
3	Вход -														
4	Контр. питания +														
5	Контр. питания -														
6	Питание -														
8		Тензорезистор – 2 шт. Условие: $R_2 \approx R_1$ Термокомпенсация – есть Конфигурирование Настройки/Схема: Полумост Настройки/Метод: Коеф. передачи Тензорез./Статус: Вкл. Тензорез./Чувствит.: $S=4/(2*K)$	полумостовая пятипроводная схема подключения  <table><tr><td>1</td><td>Питание +</td></tr><tr><td>2</td><td>Вход +</td></tr><tr><td>3</td><td>Вход -</td></tr><tr><td>4</td><td>Контр. питания +</td></tr><tr><td>5</td><td>Контр. питания -</td></tr><tr><td>6</td><td>Питание -</td></tr></table>	1	Питание +	2	Вход +	3	Вход -	4	Контр. питания +	5	Контр. питания -	6	Питание -
1	Питание +														
2	Вход +														
3	Вход -														
4	Контр. питания +														
5	Контр. питания -														
6	Питание -														
9		Тензорезистор – 4 шт. Условие: $R_4 \approx R_3 \approx R_2 \approx R_1$ Термокомпенсация – есть Конфигурирование Настройки/Схема: Мост Настройки/Метод: Коеф. передачи	мостовая шестипроводная схема подключения  <table><tr><td>1</td><td>Питание +</td></tr><tr><td>2</td><td>Вход +</td></tr><tr><td>3</td><td>Вход -</td></tr><tr><td>4</td><td>Контр. питания +</td></tr><tr><td>5</td><td>Контр. питания -</td></tr><tr><td>6</td><td>Питание -</td></tr></table>	1	Питание +	2	Вход +	3	Вход -	4	Контр. питания +	5	Контр. питания -	6	Питание -
1	Питание +														
2	Вход +														
3	Вход -														
4	Контр. питания +														
5	Контр. питания -														
6	Питание -														

		Тензорез./Статус:Вкл. Тензорез./Чувствит.: $S=4/(4 \cdot K)$													
	Деформация кручения														
10		Тензорезистор – 2 шт. Условие: $R2 \approx R1$ Термокомпенсация – есть Конфигурирование Настройки/Схема: Полумост Настройки/Метод: Коэф. передачи Тензорез./Статус:Вкл. Тензорез./Чувствит.: $S=4/(2 \cdot K)$	полумостовая пятипроводная схема подключения  <table><tr><td>1</td><td>Питание +</td></tr><tr><td>2</td><td>Вход +</td></tr><tr><td>3</td><td>Вход -</td></tr><tr><td>4</td><td>Контр. питания +</td></tr><tr><td>5</td><td>Контр. питания -</td></tr><tr><td>6</td><td>Питание -</td></tr></table>	1	Питание +	2	Вход +	3	Вход -	4	Контр. питания +	5	Контр. питания -	6	Питание -
1	Питание +														
2	Вход +														
3	Вход -														
4	Контр. питания +														
5	Контр. питания -														
6	Питание -														
11		Тензорезистор – 4 шт. Условие: $R4 \approx R3 \approx R2 \approx R1$ Термокомпенсация – есть Конфигурирование Настройки/Схема: Мост Настройки/Метод: Коэф. передачи Тензорез./Статус:Вкл. Тензорез./Чувствит.: $S=4/(4 \cdot K)$	мостовая шестипроводная схема подключения  <table><tr><td>1</td><td>Питание +</td></tr><tr><td>2</td><td>Вход +</td></tr><tr><td>3</td><td>Вход -</td></tr><tr><td>4</td><td>Контр. питания +</td></tr><tr><td>5</td><td>Контр. питания -</td></tr><tr><td>6</td><td>Питание -</td></tr></table>	1	Питание +	2	Вход +	3	Вход -	4	Контр. питания +	5	Контр. питания -	6	Питание -
1	Питание +														
2	Вход +														
3	Вход -														
4	Контр. питания +														
5	Контр. питания -														
6	Питание -														

Приложение Б

Методики измерений с использованием тензорезисторов

Измерение относительной деформации

Деформация контролируемого элемента конструкции приводит к относительному изменению выходного напряжения с тензометрических полумостовых (либо мостовых) схем. Относительное изменение выходного напряжения описывается выражением:

$$\Delta U = \epsilon_0 / U \text{ (мВ/В)}, \text{ где}$$

ϵ_0 – изменение выходного напряжения тензометрической схемы;

U – напряжения питания тензометрической схемы.

Рассчитываемая цифровым датчиком, относительная деформация ϵ_0 (мм/м) связана с регистрируемым значением относительного изменения выходного напряжения тензометрической схемы по формуле:

$$\epsilon_0 = \Delta U * S_r, \text{ где}$$

S_r – расчетный коэффициент чувствительности.

При регистрации относительной деформации цифровыми датчиками серии ZET7x10 или ZET 7111 в диспетчере устройств во вкладке «Тензорезистор» в поле «Чувствительность (S_r)» необходимо задать значение расчетного коэффициента чувствительности S_r в зависимости от требуемых единиц измерения деформации (см. табл.Б.1).

Примечание: формулы расчета коэффициента чувствительности схемы измерения S (для различных схем измерения) приведены в приложении А.

Табл. Б.1 Значение коэффициента S_r в зависимости от единиц измерения

Единицы измерения деформации	Формулы определения расчетного коэффициента чувствительности S_r для различных единиц измерений
мм/м	$S_r = S$
мкм/м	$S_r = S * 1000$
м/м	$S_r = S / 1000$
%	$S_r = S / 10$

Измерение напряжения материала

Расчет напряжения возникающего в материале элемента конструкции может производиться в пределах его упругой деформации.

Рассчитываемое цифровым датчиком, напряжение материала элемента конструкции связано с регистрируемой тензорезисторами деформацией по формуле:

$$\sigma = \Delta U \cdot S_r, \text{ где}$$

S_r – расчетный коэффициент чувствительности.

При измерении напряжения материала расчетный коэффициент чувствительности S_r вычисляется по формуле:

$$S_r = S / 1000 \cdot E, \text{ где}$$

S – чувствительность схемы измерений (см. приложение А);

E – модуль упругости материала контролируемого элемента конструкции (значения модуля упругости для некоторых материалов приведены в табл. Б.2).

Таблица Б.2 Значения модуля упругости

Материал	Значение модуля упругости E (МПа)
Алюминий	69000
Медь	100000
Сталь	210000
Стекло	60000
Бетон	20000

При регистрации напряжения материала контролируемого элемента конструкции цифровыми датчиками серии ZET7x10 или ZET 7111, в диспетчере устройств во вкладке «Тензорезистор» в поле «Чувствительность (S_r)» необходимо задать значение расчетного коэффициента чувствительности S_r .

Измерение крутящего момента

Крутящий момент вызывает деформацию вала, которая регистрируется на его поверхности в виде изменения выходного напряжения с тензометрических полумостовых (мостовых) схем $\Delta U = \epsilon_0 / U$ (мВ/В).

Рассчитываемый цифровым датчиком крутящий момент M (Н*м), связан с регистрируемой тензорезисторами деформацией по формуле:

$$M = \Delta U * S_r, \text{ где}$$

S_r – расчетный коэффициент чувствительности.

При измерении крутящего момента расчетный коэффициент чувствительности S_r вычисляется по формулам:

- для сплошных валов:

$$S_r = S * E * \pi * D^3 / (1000 * 16 * (1 + \nu))$$

- для полых валов:

$$S_r = S * E * \pi * D^3 * (1 - d^4/D^4) / (1000 * 16 * (1 + \nu)), \text{ где}$$

S – чувствительность схемы измерений (см. приложение А);

E – модуль упругости для материала вала (значения модуля упругости для некоторых материалов приведены в табл. Б.2);

D – диаметр вала;

ν – коэффициент Пуассона для материала вала (значения коэффициента для некоторых материалов приведены в табл. Б.3);

d – внутренний диаметр полого вала.

При регистрации крутящего момента цифровыми датчиками серии ZET7x10 или ZET 7111, в диспетчере устройств во вкладке «Тензорезистор» в поле «Чувствительность (S_r)» необходимо задать значение расчетного коэффициента чувствительности S_r .

Таблица Б.3 Значения коэффициента Пуассона

Материал	Значение коэффициента Пуассона
Алюминий	0,34
Медь	0,35
Сталь	0,28

Приложение В

Примеры конфигурирования

Конфигурирование цифрового датчика модели ZET 7010 с внешними тензорезисторами. Подключенными по схеме №2 (приложение А) для измерения относительной деформации контролируемого элемента конструкции в единицах измерения - мкм/м

В данном примере приводится последовательность конфигурирования цифрового датчика модели ZET 7010, с подключенными к нему двумя внешними тензорезисторами³ (а также одним внешним резистором, сопротивление которого должно быть эквивалентно сумме сопротивлений тензорезисторов) по схеме №2 (см. приложение А), для работы в режиме измерения относительной деформации.

- Подключаем тензорезисторы к цифровому датчику согласно графе «Схема подключения» см. приложение А схема №2.
- В диспетчере устройств открываем «Свойства» настраиваемого цифрового датчика.
- Во вкладке «Настройки» в поле «Схема подключения тензорезисторов» выбираем «Полумост».
- Во вкладке «Настройки» в поле «Метод расчёта» выбираем «Коэффициент передачи».
- Во вкладке «Настройки» в поле «Единица измерения» вносим «мкм/м».
- Во вкладке «Настройки» активируем кнопку «Сохранить».
- Вычисляем расчетное значение чувствительности S_r следующим образом:

- Из таблицы Б.1 выбираем формулу для требуемых единиц измерения (мкм/м):

$$S_r = S * 1000$$

- Формулу для расчета S выбираем из таблицы в приложении А в соответствии с применяемой схемой включения тензорезисторов (для данного примера схема №2):

$$S = 4 / (2 * K)$$

- Подставляем в формулу значение чувствительности тензорезисторов (K), которое приводится в паспорте на тензорезисторы (в данном примере использованы тензорезисторы с значениями чувствительности $K=2$):

$$S = 4 / (2 * 2) = 1$$

- Подставляем в формулу для S_r рассчитанное значение S , в результате для данного примера получаем расчетное значение чувствительности:

$$S_r = 1 * 1000 = 1000$$

³ тензорезисторы должны быть установлены (наклеены) на контролируемом элементе конструкции в соответствии с выбранной схемой.

- Во вкладке «Тензорезистор» в поле «Чувствительность (S_r)» вносим вычисленное расчетное значение чувствительности S_r (для данного примера значение 1000).
- Во вкладке «Тензорезистор» в поле «Статус активности» выбираем значение «вкл».
- Во вкладке «Тензорезистор» активируем кнопку «Сохранить».
- Цифровой датчик модели ZET 7010, оснащенный внешними тензорезисторами подключенными по схеме №2, готов к регистрации относительной деформации в единицах измерения мкм/м.

Конфигурирование цифрового датчика модели ZET 7111 с внешними тензорезисторами. Подключенными по схеме №4 (приложение А) для измерения напряженности стального элемента конструкции в единицах измерения - МПа

В данном примере приводится последовательность конфигурирования цифрового датчика модели ZET 7111, с подключенным к нему двумя внешними тензорезисторами⁴ по схеме №4 (см. приложение А), для работы в режиме измерения напряженности стального элемента конструкции.

- Подключаем тензорезисторы к цифровому датчику согласно графе «Схема подключения» см. приложение А схема №4.
- В диспетчере устройств открываем «Свойства» настраиваемого цифрового датчика.
- Во вкладке «Настройки» в поле «Схема подключения тензорезисторов» выбираем «Полумост».
- Во вкладке «Настройки» в поле «Метод расчета» выбираем «Коэффициент передачи».
- Во вкладке «Настройки» в поле «Единица измерений» вносим «МПа»⁵.
- Во вкладке «Настройки» активируем кнопку «Сохранить».
- Вычисляем расчетное значение чувствительности S_r следующим образом:
 - Формула для расчета S_r приведена в разделе «Измерение напряжения материала» в приложении Б:

$$S_r = S/10 * E$$

- Формулу для расчета S выбираем из таблицы в приложении А в соответствии с применяемой схемой включения тензорезисторов (для данного примера схема №4):

$$S = 4 / ((1 + \nu) * K)$$

- Подставляем в формулу значение коэффициента Пуассона для стали $\nu = 0.28$ (см. таблицу Б.3), а также значение чувствительности тензорезисторов (K), которое приводится в паспорте на тензорезисторы (в данном примере использованы тензорезисторы с значениями чувствительности $K = 2.1$):

$$S = 4 / (1.28 * 2.1) = 1.49$$

⁴ тензорезисторы должны быть установлены (наклеены) на контролируемом элементе конструкции в соответствии с выбранной схемой подключения.

⁵ указанные в данном поле единицы измерения должны строго соответствовать единицам измерения модуля упругости E используемого при вычисление расчетной чувствительности S_r .

- Подставляем в формулу для S_r рассчитанное значение $S=1.49$, а также значение модуля упругости $E=210000$ (см. таблицу Б.2). Обратите внимание на то, что значение модуля упругости необходимо выбирать для того материала из которого изготовлен контролируемый элемент конструкции (в данном примере - сталь). В результате для данного примера получаем расчетное значение чувствительности:

$$S_r=1.49/10*210000=39900$$

- Во вкладке «Тензорезистор» в поле «Чувствительность (S_r)» вносим вычисленное расчетное значение чувствительности S_r (для данного примера значение 39900).
- Во вкладке «Тензорезистор» в поле «Статус активности» выбираем значение «вкл».
- Во вкладке «Тензорезистор» активируем кнопку «Сохранить».
- Цифровой датчик модели ZET 7111, оснащенный внешними тензорезисторами подключенными по схеме №4, готов к регистрации напряженности в единицах измерения МПа.

Конфигурирование цифрового датчика модели ZET 7110 с внешними тензорезисторами. Подключенными по схеме №10 (приложение А) для измерения крутящего момента на стальном валу сплошного сечения диаметром 0,02 м в единицах измерения - Н*м

В данном примере приводится последовательность конфигурирования цифрового датчика модели ZET 7110, с подключенным к нему двумя внешними тензорезисторами⁶ по схеме №10 (см. приложение А), для работы в режиме измерения момента на валу сплошного сечения.

- Подключаем тензорезисторы к цифровому датчику согласно графе «Схема подключения» см. приложение А схема №10.
- В диспетчере устройств открываем «Свойства» настраиваемого цифрового датчика.
- Во вкладке «Настройки» в поле «Схема подключения тензорезисторов» выбираем «Полумост».
- Во вкладке «Настройки» в поле «Метод расчета» выбираем «Коэффициент передачи».
- Во вкладке «Настройки» в поле «Единица измерений» вносим «Н*м»⁷.
- Во вкладке «Настройки» активируем кнопку «Сохранить».
- Вычисляем расчетное значение чувствительности S_r следующим образом:
 - выбираем формулу для расчета S_r для вала сплошного сечения (приведена в разделе «Измерение крутящего момента» Приложения Б):

$$S_r = S * E * \pi * D^3 / (1000 * 16 * (1 + \nu))$$

- Формулу для расчета S выбираем из таблицы в приложении А в соответствии с применяемой схемой включения тензорезисторов (для данного примера схема №10):

$$S = 4 / (2 * K)$$

- Подставляем в формулу значение чувствительности тензорезисторов K , взятое из паспорта на партию тензорезисторов (в данном примере использованы тензорезисторы с значениями чувствительности $K=1.9$):

$$S = 4 / (2 * 1.9) = 1.05$$

- Подставляем в формулу для вычисления S_r рассчитанное значение $S=1.05$, значение модуля упругости для материала вала $E=210*10^9$ Па (см. таблицу Б.2), значение диаметра вала $D=0.02$ м, а также значение коэффициента Пуассона для стали $\nu=0.28$ (см. таблицу Б.3). В результате для данного примера получаем расчетное значение чувствительности:

$$S_r = 1.05 * 210 * 10^9 * 3.14 * 8 * 10^{-6} / (1000 * 16 * 1.28) = 270.46$$

⁶ тензорезисторы должны быть установлены (наклеены) на поверхность вала под углом 45° к его оси.

⁷ указанные в данном поле единицы измерения должны строго соответствовать единицам измерения параметров, используемых при вычислении расчетной чувствительности S_r (Пример: для измерения момента в Н*м, единицы измерения параметров: модуль упругости – Па; диаметр вала - м).

- Во вкладке «Тензорезистор» в поле «Чувствительность (S_r)» вносим вычисленное расчетное значение чувствительности S_r (для данного примера значение 270.46).
- Во вкладке «Тензорезистор» в поле «Статус активности» выбираем значение «вкл».
- Во вкладке «Тензорезистор» активируем кнопку «Сохранить».
- Цифровой датчик модели ZET 7110, оснащенный внешними тензорезисторами подключенными по схеме №10, готов к регистрации крутящего момента в единицах измерения Н*м.

Конфигурирование цифрового датчика модели ZET 7111 для работы с внешним тензодатчиком модели МК2 (изготовитель Тензо-М), рассчитанным на нагрузку до 1000кг и подключенным по четырехпроводной мостовой схеме, для измерения веса в единицах измерения - кг

В данном примере приводится последовательность конфигурирования цифрового датчика модели ZET 7111, с подключенным к нему внешним тензодатчиком модели МК2.

- Подключаем при помощи кабеля тензодатчик МК2 к цифровому датчику ZET 7111 по четырехпроводной мостовой схеме, для этого соединяем цепи: «Питание +» с «+Упит.», «Питание-» с «-Упит.», «Вход +» с «+Uизм.» и «Вход -» с «-Uизм.» (назначение контактов (клемм) разъема для цифрового датчика модели ZET 7110 приведено в табл.В.1, а соответствие назначения цепей для тензодатчика МК2 цветовой маркировке цепей в его кабеле приведена в табл. В.2.

Таблица В.1 Назначение контактов ZET 7110
Назначение клемм разъёма подключения датчиков

Обозначение	Назначение
1	Питание +
2	Вход +
3	Вход -
4	Контроль питания +
5	Контроль питания -
6	Питание -

Таблица В.2 Назначение цепей МК2

Схема выводов кабеля

+Упит. - зеленый

-Упит. - черный

+Uизм. - белый

-Uизм. - красный

- В разъеме, со стороны подключения цифрового датчика ZET 7111, соединяем цепь «Питание +» с цепью «Контроль питания +», а также цепь «Питание -» с цепью «Контроль питания -».
- В диспетчере устройств открываем «Свойства» настраиваемого цифрового датчика.
- Во вкладке «Настройки» в поле «Схема подключения тензорезисторов» выбираем «Мост».
- Во вкладке «Настройки» в поле «Метод расчета» выбираем «Коэффициент передачи».
- Во вкладке «Настройки» в поле «Единица измерений» вносим значение «кг».
- Во вкладке «Настройки» активируем кнопку «Сохранить».
- Во вкладке «Датчик» в поле «Верхний предел измерений (в ед. изм.)» вносим значение 1000 - величина максимальной измеряемой нагрузки на которую рассчитан тензодатчик (см. Таблицу В.3, параметр «Наибольший предел измерений(НПИ)»).
- Во вкладке «Датчик» в поле «Чувствительность (Sd)» вносим значение «2» (см. Таблицу В.3, параметр «Рабочий коэффициент передачи(РКП)»).

Таблица В.3 Характеристики тензодатчика МК2

Параметры датчика	Единицы измерения	Значения параметров	
Наибольший предел измерения (НПИ)	кг	500; 1000; 2000	
Класс точности по ГОСТ Р 8.726-2010		С1	С3
Число поверочных интервалов		1000	3000
Минимальный поверочный интервал		НПИ/5000	НПИ/10000
Рабочий коэффициент передачи (РКП)	мВ/В	$2 \pm 0,010$	$2 \pm 0,002$

- Во вкладке «Датчик» в поле «Статус активности» выбираем значение «вкл».
- Во вкладке «Датчик» активируем кнопку «Сохранить».
- Цифровой датчик модели ZET 7111, с подключенным к нему тензодатчиком модели МК2, готов к измерению веса (единицы измерения кг).

Конфигурирование цифрового датчика модели ZET 7010 для работы с внешним тензодатчиком модели S2M (изготовитель HBM), рассчитанным на измерение номинальных усилий до 100Н и подключенным по шестипроводной мостовой схеме, для измерения действующих на него сил растяжения/сжатия в единицах измерения - Н

В данном примере приводится последовательность конфигурирования цифрового датчика модели ZET 7010, с подключенным к нему внешним тензодатчиком модели S2M.

- Подключаем при помощи кабеля тензодатчик S2M HBM к цифровому датчику ZET 7010 по шестипроводной мостовой схеме, для этого соединяем цепи: «Питание +» с «Напряжение питания (+)», «Питание-» с «Напряжение питания (-)», «Вход +» с «Измерительный сигнал (+)», «Вход -» с «Измерительный сигнал (-)», «Контроль питания +» с «Чувствительный элемент (+)» и «Контроль питания -» с «Чувствительный элемент (-)» (назначение контактов (клемм) разъема для цифрового датчика модели ZET 7010 приведено в табл.В.1, а соответствие назначения цепей для тензодатчика S2M цветовой маркировке цепей в его кабеле приведена в табл. В.4).

Таблица В.4 Назначение цепей тензодатчика S2M

(серый)
Чувствительный элемент (-)
(черный)
Напряжение питания (-)
(белый)
Измерительный сигнал (+)
(голубой)
Напряжение питания (+)
(зеленый)
Чувствительный элемент (+)
(красный)
Измерительный сигнал (-)
(-)

- В диспетчере устройств открываем «Свойства» настраиваемого цифрового датчика.
- Во вкладке «Настройки» в поле «Схема подключения тензорезисторов» выбираем «Мост».
- Во вкладке «Настройки» в поле «Метод расчета» выбираем «Коэффициент передачи».
- Во вкладке «Настройки» в поле «Единица измерений» вносим значение «Н».
- Во вкладке «Настройки» активируем кнопку «Сохранить».
- Во вкладке «Датчик» в поле «Верхний предел измерений (в ед. изм.)» вносим значение 100 - величина максимальной измеряемой нагрузки, на которую рассчитан тензодатчик (см. Таблицу В.5, параметр «Номинальное усилие»).
- Во вкладке «Датчик» в поле «Чувствительность (Sd)» вносим значение «2» (см. Таблицу В.5, параметр «Номинальная чувствительность»).

Таблица В.5 Характеристики тензодатчика S2M

Тип		S2M						
Номинальное усилие	Н	10	20	50	100	200	500	1000
Точность								
Класс точности		0,02						
Отн. погрешность воспроизводимости и повторяемости без вращения	%	0,02						
Отн. погрешность реверсивности	%	0,02						
Нелинейность	%	0,02						
Отн. ползучесть за 30 мин.	%	0,02						
Влияние изгибающего момента при 10%Fном*10мм	%	0,02						
Влияние поперечных сил (поперечная сила =10%Fном)	%	0,02						
Влияние температуры на чувствит.	%/10K	0,02						
Влияние температуры на сигнал нуля	%/10K	0,02						
Электрические характеристики								
Номинальная чувствительность	мВ/В	2						

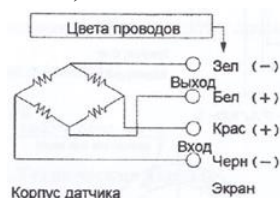
- Во вкладке «Датчик» в поле «Статус активности» выбираем значение «вкл».
- Во вкладке «Датчик» активируем кнопку «Сохранить».
- Цифровой датчик модели ZET 7010 с подключенным к нему тензодатчиком модели S2M готов к измерению сил растяжения/сжатия (единицы измерения Н).

Конфигурирование цифрового датчика модели ZET 7110 для работы с внешним тензодатчиком модели KDE-1МПа, рассчитанным на работу в диапазоне измерения давления до 1 МПа и подключенным по четырехпроводной мостовой схеме, для измерения давления в единицах измерения - МПа

В данном примере приводится последовательность конфигурирования цифрового датчика модели ZET 7110 с подключенным к нему внешним тензодатчиком модели KDE-1МПа.

- Подключаем при помощи кабеля тензодатчик KDE-1МПа к цифровому датчику ZET 7110 по четырехпроводной мостовой схеме. Для этого соединяем цепи: «Питание +» с «Вход (+)», «Питание-» с «Вход (-)», «Вход +» с «Выход (+)» и «Вход -» с «Выход (-)», (назначение контактов (клемм) разъема для цифрового датчика модели ZET 7110 приведено в табл.В.1, а соответствие назначения цепей для тензодатчика KDE-1МПа цветовой маркировке цепей в его кабеле приведена в табл. В.6).

Таблица В.6 Назначение цепей тензодатчика KDE-1МПа



- В разъеме со стороны подключения цифрового датчика ZET 7110 соединяем цепь «Питание +» с цепью «Контроль питания +», а также цепь «Питание -» с цепью «Контроль питания -».
- В диспетчере устройств открываем «Свойства» настраиваемого цифрового датчика.
- Во вкладке «Настройки» в поле «Схема подключения тензорезисторов» выбираем «Мост».
- Во вкладке «Настройки» в поле «Метод расчета» выбираем «Коэффициент передачи».
- Во вкладке «Настройки» в поле «Единица измерений» вносим значение «МПа».
- Во вкладке «Настройки» активируем кнопку «Сохранить».
- Во вкладке «Датчик» в поле «Верхний предел измерений (в ед. изм.)» вносим значение «1» - величина максимальной измеряемой нагрузки на которую рассчитан тензодатчик KDE-1МПа.
- Во вкладке «Датчик» в поле «Чувствительность (Sd)» вносим значение «0,47», приведенное в формуляре на тензодатчик KDE-1МПа, (для данного примера значение чувствительности 470 мкВ/В, обратите внимание что в поле «Чувствительность (Sd)» вводится значение, пересчитанное в единицы измерения мВ/В).
- Во вкладке «Датчик» в поле «Статус активности» выбираем значение «вкл».
- Во вкладке «Датчик» активируем кнопку «Сохранить».
- Цифровой датчик модели ZET 7110, с подключенным к нему тензодатчиком модели KDE-1МПа, готов к измерению давления (единицы измерения МПа).